



## TECHNOLOGICKÝ POSTUP INSTALACE VAROVNÝCH, SIGNÁLNÍCH A HMATNÝCH PÁSŮ, VODÍCÍCH PÁSKŮ

Pro řádnou instalaci je nutné dodržet několik důležitých podmínek:

1. **Vyzrálý povrch ( živice, beton ) tyto povrchy musí být min 30 dní staré.**
2. **V případě deště je nutné nechat betonové povrchy 2-3 dny vyschnout.**
3. **Bezprašný a absolutně suchý povrch.**
4. **Teplota podkladu a vzduchu musí být minimálně 7 °C.**

- Rozměřit a krycí páskou oblepit místo pokládky - obr. 1.
- Předem připravený dvousložkový plast (lepidlo) aplikovat (nalít) do vylepeného prostoru, stěrkou (ideálně s 3 mm zuby) rozetřít a

### **IHNED ZAHÁJIT POKLÁDKU** – obr. 2.

- Položit jednotlivé pásy a důkladně přitlačit na aplikovaný plast.
- Po pěti až deseti minutách, v závislosti na teplotě vzduchu, odstranit vylepovací pásy.  
Plast nesmí být při odstraňování pásek zcela vytvrzený.
- Při teplotě 20 °C je vytvrzovací doba cca 17 minut. Poté jsou již pásy připraveny k používání – obr. 3.
- **Pro přípravu dvousložkového plastu, který se používá pro lepení pásů, je nutné se řídit návodem na jeho použití.**
- **Rozměření a položení pásů musí být přesné, protože případné opravy jsou náročné a ve většině případů je nutné povrch, kde byly pásy položeny, odfrézovat.**



obr.1



obr.2



obr.3